Ing. Jiří Stýblo restaurátor nábytku
Příkopy č.p.100/II. Sušice 342 01
tel. 723879839
styblo@iol.cz
licence MK 11435/97 ze dne 16.10. 1998

# RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

| | |
|---|---|
| **OBJEDNAVATEL** | **ŘK farnost arciděkanství Nepomuk** |
| **OBJEKT RESTAUR.** | **Vrata do ulice, nalevo od hlavního vchodu** |
| **INV. ČÍSLO** | |
| **UMÍSTĚNÍ** | **Nepomuk** |
| **ČASOVÉ ZAŘAZENÍ** | **1738 (vysvěcen kostel)** |
| **PROVENIENCE** | **Čechy** |
| **MATERIÁL** | **borovice** |
| **ROZMĚRY** | **155 x 255 (cm)** |

**Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk**
**Vrata do ulice, nalevo od hlavního vchodu**

## 1. Popis před restaurováním.

Venkovní dveře pro vstup do ohrazených prostorů kolem kostela . Dveře jsou dvoukřídlé, z jehličnatého dřeva., deskové konstrukce, původní, pocházející z doby vzniku tohoto kostela. Z lícové strany přebití prkny napodobující žaluzie.
Levé dveře mají částečně dochovaný nefunkční zámek, hlavní desky jsou ve spodní části zdevastované houbou. Kování silně napadené rzí. Desky rozklížené.

## 2.Vlastní restaurování

Demontáž kování a zámku. Sejmutí barvy z rubové strany . Prkna z lícové strany byli přibity hřebíky, které z druhé strany byly zahnuty. Aby nedošlo k poškození dřeva, všechny hřebíky bylo nutné nalézt a narovnat, poté jsem je zarazil a za vylezlé hlavičky vytahal. Pod prkny jsem nalezl jasné známky toho,že prkna nebyla ničím kryta a kování byla umístěna přímo na deskách křídla. Proto bylo požádáno o změnu restaurátorského záměru. Vyjmutí svlaků, Dočištění desek z obou stran, jejich sklížení, vysazení poškozených míst. Sanace, petrifikace. Opatrné přehoblování celého povrchu lícové strany, vybělení dřeva, vytmelení.
Napuštění fermeží 2x, nátěr řídkým šelakem 2x vrchní akrylátový transparentní lak 1x z lícové strany, z rubu zavoskováno..

Panty a horní závora očištěny. Zrestaurování a doplnění zámku, nová spodní závora ( Jan Zoubek Sušice)
Hlavy šroubů a kování z lícové strany jsem nechal pocínovat.
Zkompletování vrat, jejich osazení.

**Použitý materiál**

Líh, klíh, šelak, křída, včelí vosk, terpentýn, lněná fermež .
Petrifikace- kalafuna v toluenu
Sanace – Lignofix E- profi
Ve spodní části při vysazování poškozených částí použito lepidlo Icema. Na konstrukční spoje pouze kostní klíh.

V Sušici 30.11.2009 ……

**2.**

**Lícová a rubová strana před restaurováním**

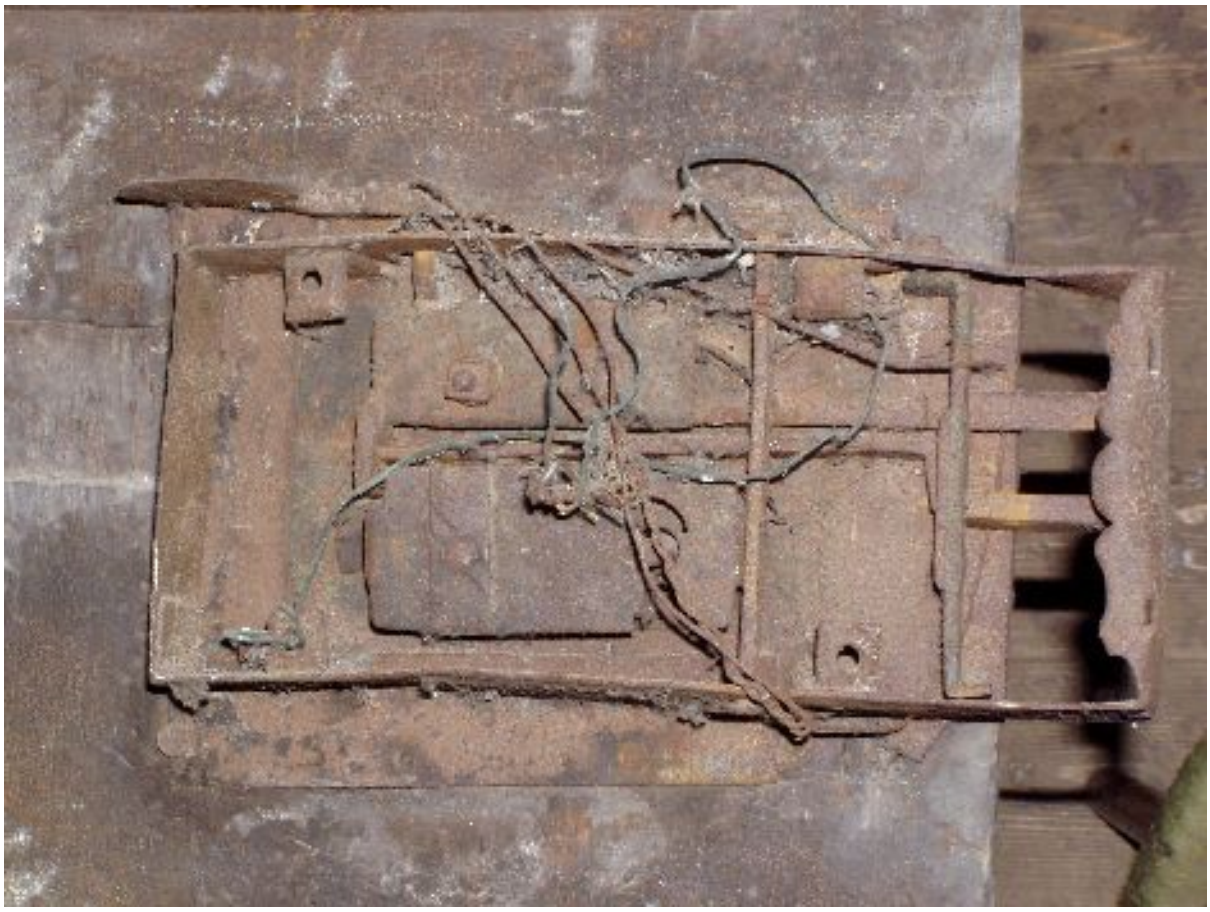

**Zámek před restaurováním**

**Otisky kování nalezené pod prkny**

**Křídlo z obou stran před lakováním**

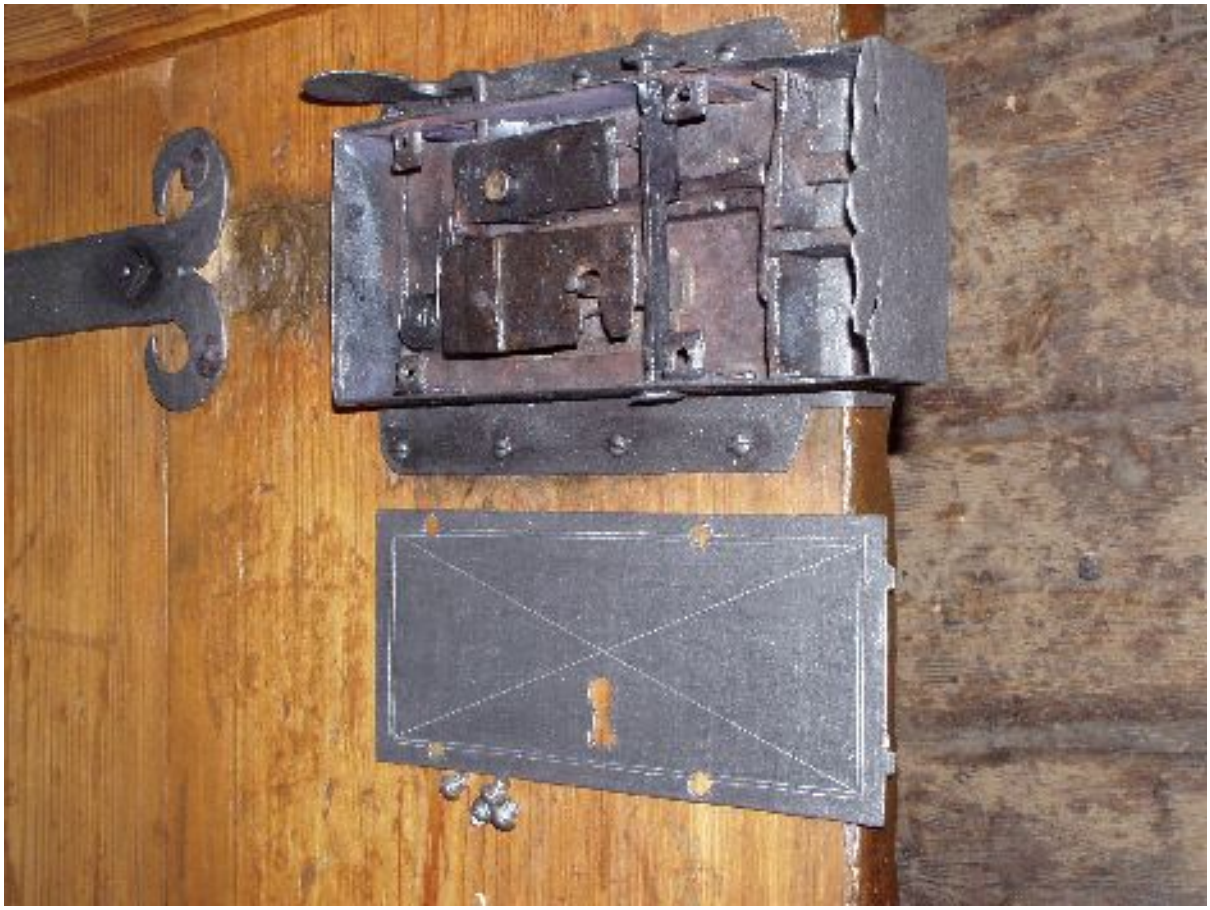

**Zámek po restaurování**

**Rubová a lícová strana po restaurování**